

107年8月份內政部危險物品管理法令執法疑義研討會會議紀錄

- 一、開會時間：107年8月16日（星期四）下午2時
- 二、開會地點：大坪林聯合開發大樓15樓第1會議室（新北市新店區北新路3段200號）
- 三、主席：張組長裕忠 記錄：廖專員書鋒
- 四、出（列）席者及單位：（如后附簽到表）
- 五、主席致詞：略
- 六、業務單位報告：略
- 七、提案討論：

提案一：公共危險物品製造場所及一般處理場所（以下簡稱製造或一般處理場所），與儲槽場所之幫浦室，有關設置設施使場所無產生爆炸之虞者，其相關規定為何？

決議：

- 一、查「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」（以下簡稱管理辦法）第15條第3款但書及第35條第1款第2目之2但書，其立法意旨係考量少數場所因風險管控、恆溫恆溼、氣密、無塵等性質特殊，如屋頂依規定以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋無法達成其需求，故明定前述但書規定。
- 二、如係設置通風、換氣之設施，參考NFPA 30 “Flammable and Combustible Liquids Code” 及 FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 7-32 “Ignitable Liquid Operations” 規定，得採下列設計方式：
 - (一) 依場所樓地板面積，設置每平方公尺每分鐘0.3立方公尺以上排氣量之常時開啟式機械式排氣設備，且侷限場所內可燃性氣體濃度在燃燒下限25%以下。
 - (二) 排氣設備吸氣口應設置於距樓地板30公分範圍內、可燃性氣體發生處、其他樓地板凹陷等有可燃性氣體蓄積

之虞處。

- (三) 場所設置排出之氣體於處理後進入場所再循環設備時，該場所應設置探測器，於偵知可燃性氣體濃度達到燃燒下限 25% 時，停止再循環並將氣體排出至室外。

提案二：一棟建築物如經認定為製造或一般處理場所，其內部未涉製造或處理公共危險物品部分，構造、設備（含消防安全設備）相關規定為何？如內部須設置公共危險物品室內儲存場所或室內儲槽場所（以下簡稱室內儲存或儲槽場所）時，其相關規定為何？

決議：


一、一棟建築物如經認定為製造或一般處理場所，涉及製造或處理公共危險物品部分，其構造及設備應依管理辦法第 15 條及第 16 條與「各類場所消防安全設備設置標準」（以下簡稱設置標準）第 4 編規定設置。惟考量未涉製造或處理公共危險物品部分，因其火災風險較小，參考 FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 7-32 “Ignitable Liquid Operations” 及日本東京消防廳危險物設施審查基準「製造場所未處理危險物部分之構造規定」，如符下列規定時，該部分構造及設備，得不適用管理辦法第 15 條及第 16 條與設置標準第 4 編規定：

- (一) 以不燃材料建造，具 2 小時以上防火時效之防火牆、地板及上層之地板，與涉及製造或處理公共危險物品部分區劃分隔；其上無樓層時，屋頂得為防火構造。涉及製造或處理公共危險物品部分於區劃分隔後，至少應有 1 對外牆面。
- (二) 區劃分隔防火牆除出入口外，不得設置其他開口，且出入口應設置 2 小時以上防火時效之常時關閉式防火門。
- (三) 對外牆面開口有延燒之虞者，應設置 1 小時以上防火時

效之防火門窗。

(四) 內部裝修應符合建築技術規則建築設計施工編第三章
第五節「內部裝修限制」相關規定。

(五) 該種場所參考圖例如下：

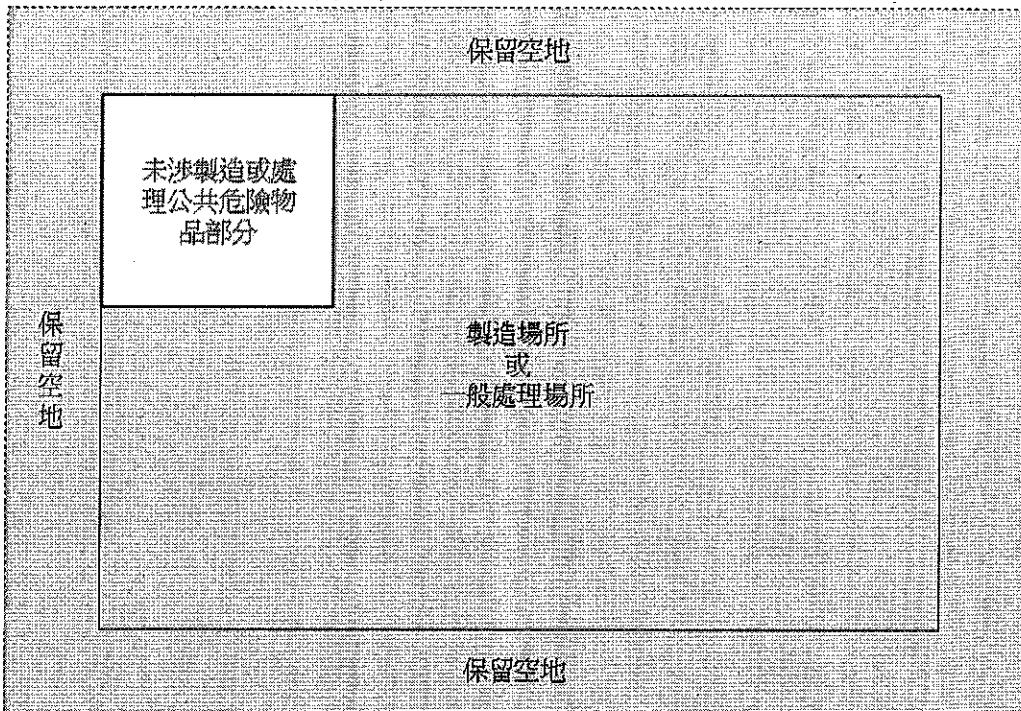

二、一棟建築物如經認定為製造或一般處理場所，內部因故須設置室內儲存或儲槽場所時，該室內儲存或儲槽場所除應符合管理辦法第 23 條、第 34 條至第 36 條限制及規定，與設置標準第 4 編規定外，牆壁、樑、柱、地板及上層之地板應為防火構造，並具有 2 小時以上防火時效。

提案三：液化石油氣製造場所之灌裝平臺四周突出屋簷（或雨遮），該場所安全距離應如何計算？

決議：

一、查管理辦法第 68 條第 1 項規定：「液化石油氣製造場所，其外牆或相當於該外牆之設施外側，與場外第一類及第二類保護物之安全距離應分別符合表一之 L1 及 L4 之規定。但與場外第一類或第二類保護物之安全距離未達 L1 或 L4，而達表二所列之距離，並依表二規定設有保安措施者，不

在此限。」另參考日本東京消防廳危險物設施審查基準有關公共危險物品製造場所安全距離計算規範，製造場所等場所之屋簷如突出在 1 公尺內，得以該場所外牆為起算點。

二、基此，有關液化石油氣製造場所設置安全距離係以場所外牆或相當於該外牆之設施外側為起算點，至灌裝平臺四周突出屋簷或雨遮係屬「相當於該外牆之設施」，故安全距離之起算點原則應自屋簷或雨遮外緣計算，惟如屋簷或雨遮外緣距灌裝平臺在 1 公尺內，得以灌裝平臺外側為起算點。

八、說明案：

說明案一：保安監督人場所管理責任強化作為。

決議：

- 一、保安監督制度之設計，係藉由課予業者對其場所自主管理之責任，以強化場所安全，其目的在於防範場所發生災害，或即使發生災害亦能進行自救，避免災情擴大。
- 二、公共危險物品場所如發生火災，對於責任之歸屬，應經詳盡之火災原因調查及行政調查後，始能確認；如災害之發生，確屬可歸責於保安監督人未確實執行業務所致，其自應擔負業務過失之責任。至業者有無確實依廠區實際狀況製作消防防災計畫，與火災之發生是否有必然關係，恐難直接斷定，故不宜於「各級消防主管機關辦理消防安全檢查違法案件處理注意事項」之表 9「違反消防法第 15 條有關公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法裁處基準表」中逕予規範。
- 三、另消防防災計畫之製作，本應符合廠區實際狀況，地方消防機關如認有不足之處，自得依權責要求業者檢討修正，而非於發生火災時，再行要求檢討修正。另地方消防機關

於核定消防防災計畫時，亦得依「行政程序法」第 93 條第 2 項第 3 款規定，於核定處分附加「負擔」之附款說明消防防災計畫之製作，應與廠區實際狀況相符，如廠區實際狀況有變更，應於（地方消防機關）指定期限內檢討修正消防防災計畫，並報請地方消防機關核定；倘若未依附款規定辦理者，地方消防機關得依同法第 123 條第 3 款規定，廢止原核定消防防災計畫之處分，及同法第 125 條規定，使原核定處分溯及既往失其效力，進而依消防法第 42 條規定裁罰。

四、為強化業者自主管理之責任，本署將另函請相關產業公（工）會轉知所屬會員，確實依廠區實際狀況製作消防防災計畫，如有變更應主動檢討修正，並報請當地消防機關核定。


說明案二：製造或一般處理場所，其依管理辦法第 14 條第 2 項但書規定設置防火牆時，及依 106 年 11 月 20 日內授消字第 1060824175 號函發「106 年內政部危險物品管理法令執法疑義研討會」會議紀錄提案二決議，以區劃認定及設備認定設置公共危險物品一般處理場所（以下簡稱一般處理場所）時，其場所範圍。

決議：

一、管理辦法第 14 條第 2 項但書部分：

(一) 該規定適用之場所係一棟認定之製造或一般處理場所，因製造或處理高閃火點物品且其操作溫度未滿 100°C 者，或因作業流程具有連接性、四周依規定保持距離會嚴重妨礙其作業者，得以設置高於屋頂、不燃材料建造、具 2 小時以上防火時效之防火牆，替代與相鄰場所間之保留空地；上開規定與建築物之一部分認定為一般處理場所並不相同。


(二) 前述規定之相鄰場所，如為作業流程具有連接性者，不以製造或處理公共危險物品場所為限，端視該作業之程序與配置而定。以相鄰場所為非公共危險物品場所為例，其圖例如下：

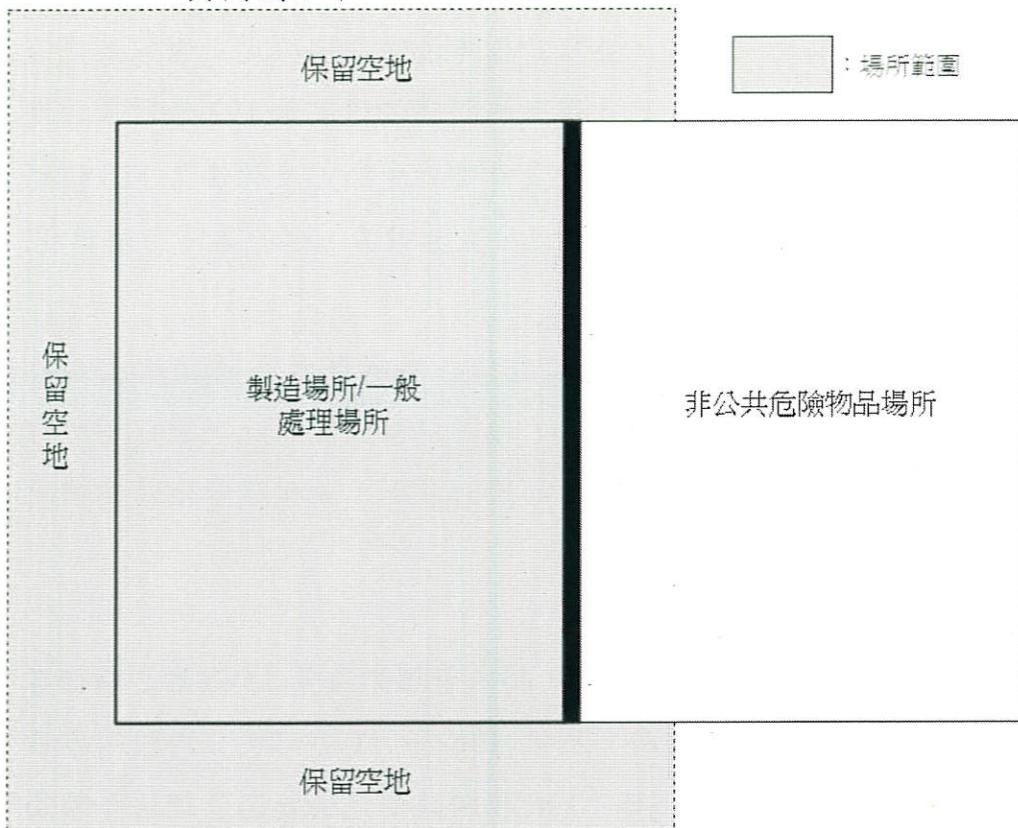

二、區劃認定及設備認定一般處理場所部分：


(一) 依 106 年 11 月 20 日內授消字第 1060824175 號函發「106 年內政部危險物品管理法令執法疑義研討會」會議紀錄提案二決議，噴漆、塗裝、印刷、清洗、淬火、鍋爐設備、油壓設備、切削及研磨設備與熱媒油循環設備等一般處理場所，使用閃火點較高之第四類公共危險物品並限制其數量時，因其性質單純且危險性相對較低，於強化場所部分構造後，得以建築物之一部分認定為一般處理場所。

(二) 得以區劃認定（公共危險物品一般處理場所範圍為建築物之一部分）之一般處理場所，其圖例如下：

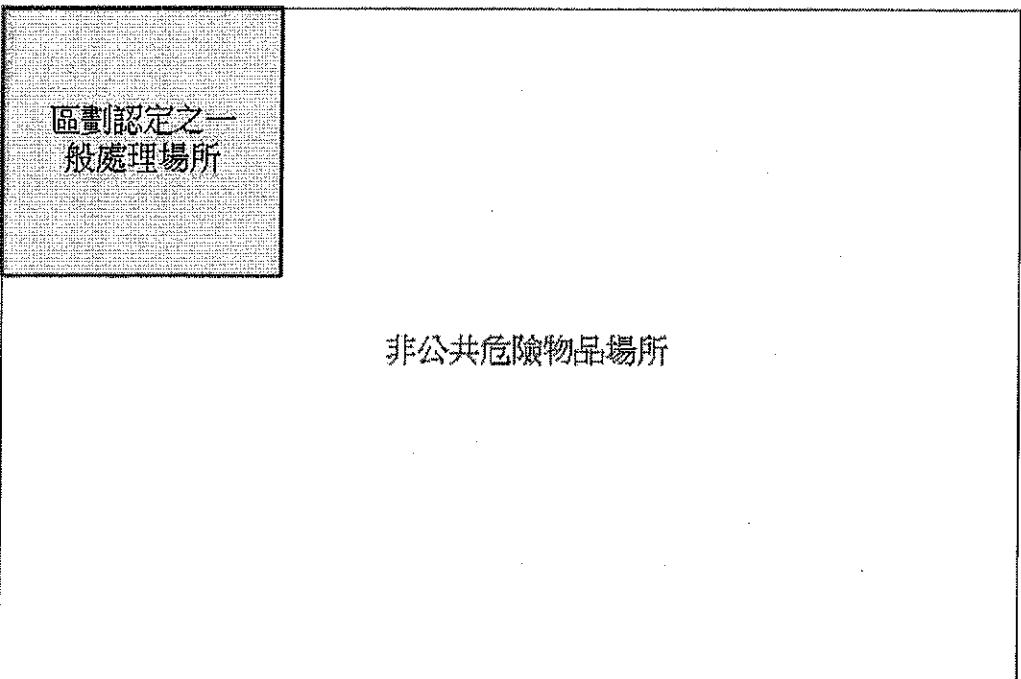

: 場所範圍

(三) 得以設備認定（公共危險物品一般處理場所範圍為設備與周圍保留空地所在部分）之一般處理場所，其圖例如下：

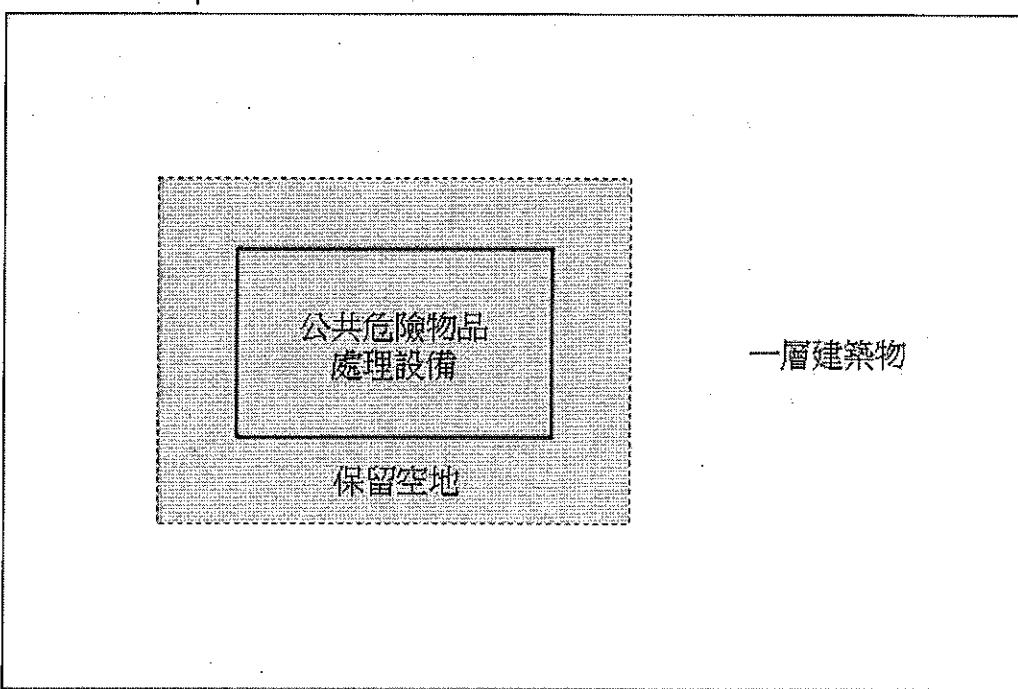

: 場所範圍

九、散會（下午 3 時）

